


車両状態(台車構造)

東京方

博多方

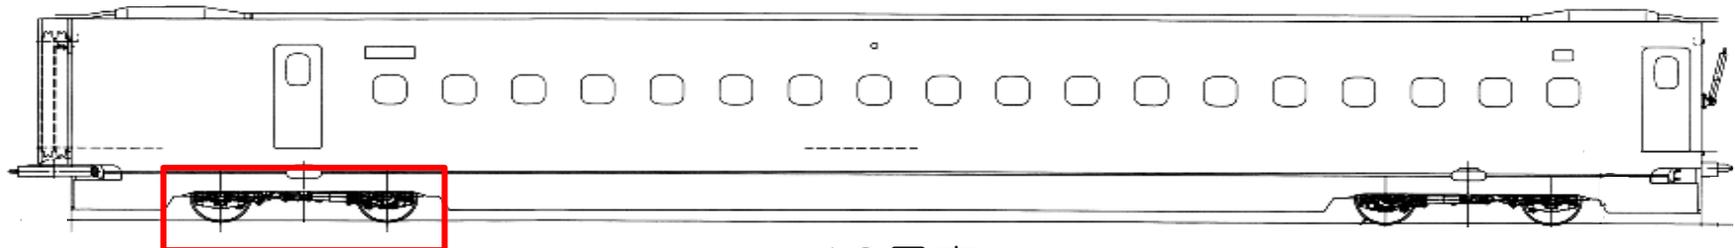


当該台車


13号車

力の伝達

- ①モーター
- ↓
- ②継手
- ↓
- ③歯車箱
- ↓
- ④輪軸
(車輪、車軸)
- ↓
- ⑤軸箱
- ↓
- ⑥台車枠

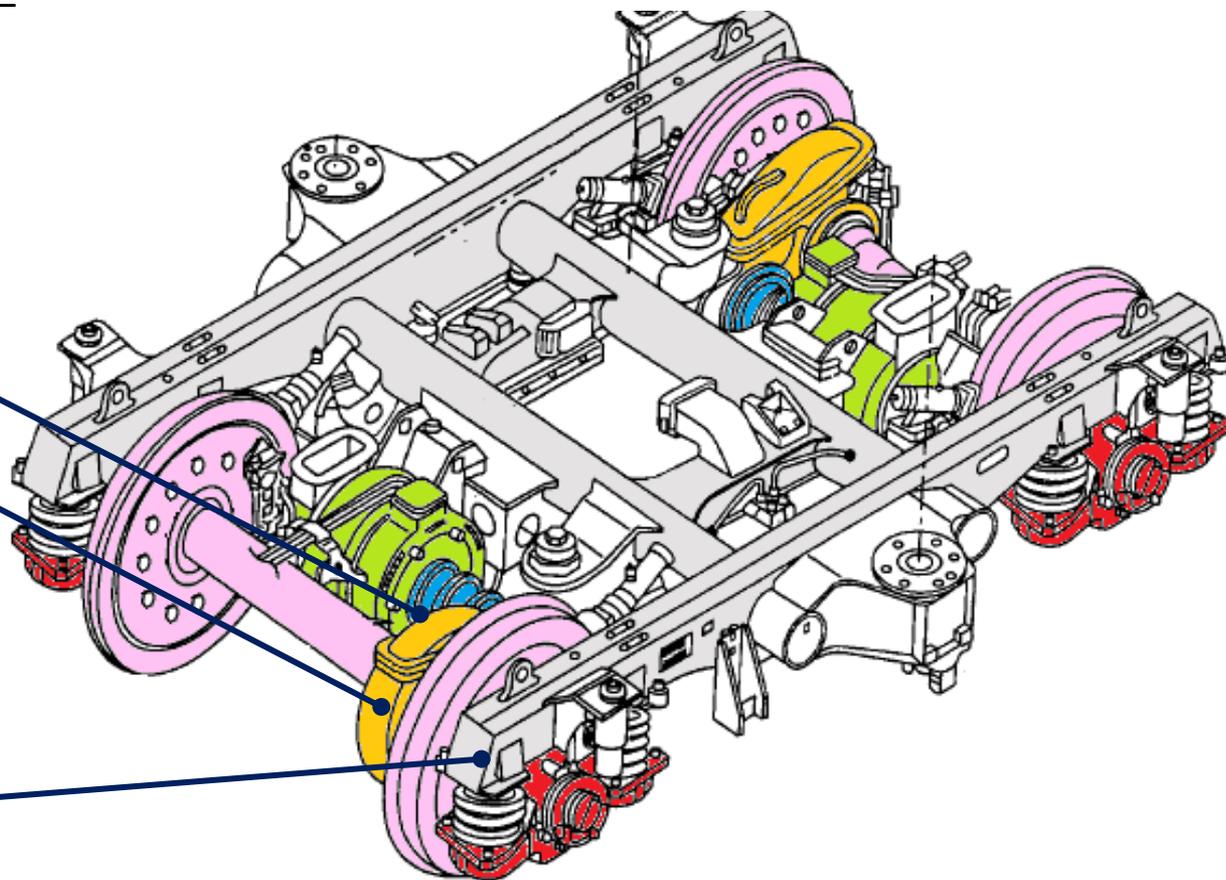


車両状態(台車枠)

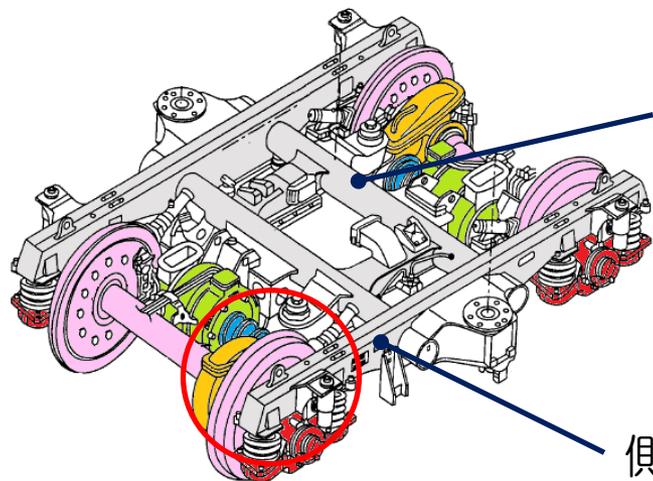


横バリ

側バリ

上面

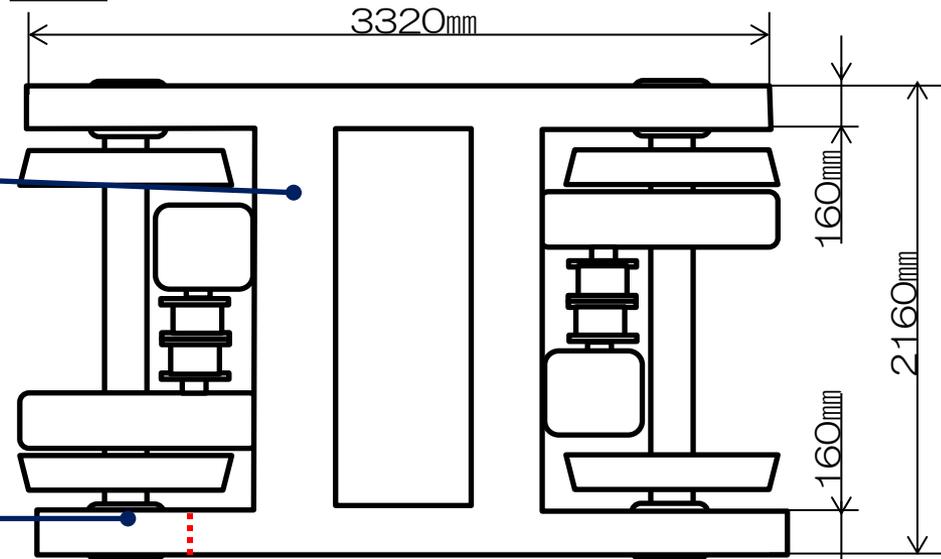


側面

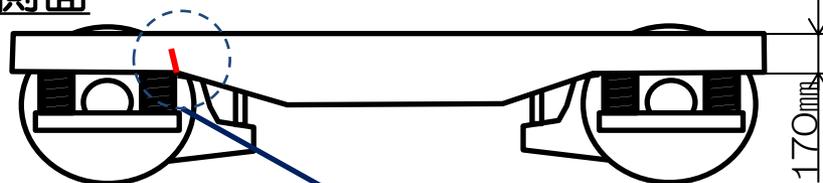

台車枠の一部に亀裂

材質	台車枠：溶接構造用圧延鋼材 (SM490YA)
板厚	側バリ 8mm
亀裂 寸法	側バリの亀裂 <ul style="list-style-type: none"> 側面 (外、内側) :約140mm 底面 :160mm
製年	2007年

車両状態（継手および歯車箱）

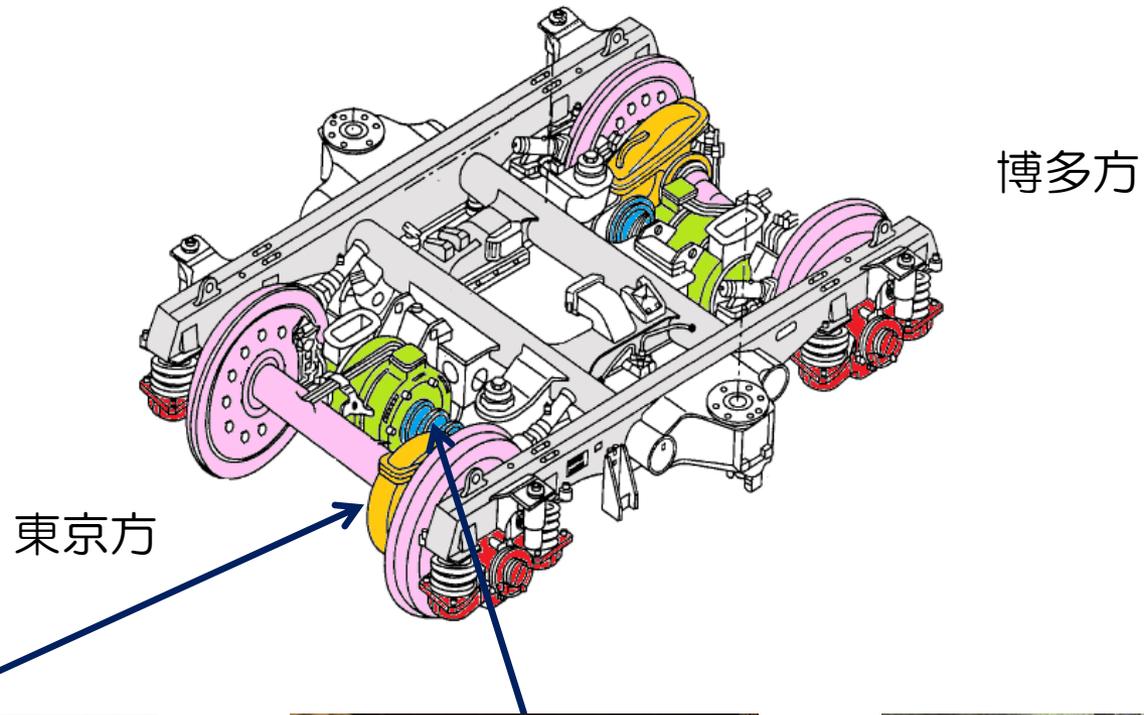

歯車箱への油脂の付着



継手に変色



継手に油脂の付着